

象山区中小学2025年暑期维修项目 回民小学

建 筑 施 工 图

设计编号：25(s)-21-1


建筑工程项目业主：桂林市象山区教育局

建筑工程设计单位：桂林理工大学勘察设计研究院

工程设计证书：乙级A245003875

2025 年 7 月

图 纸 目 录

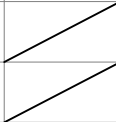桂林理工大学 勘察设计院			工 程 名 称	象山区中小学2025年暑期维修项目 一回民小学	设计编号	25(s)-21-1
					日 期	2025.7
序 号	图 别	图 号	图 纸 名 称		图 幅	备 注
1	施工图		封 面		A3	
2	施工图		目 录		A4	
3	施工图	第01张	4#综合楼屋檐天面修复示意图 新建围墙断面做法		A2	
本 采 准 工 用 图 程 标 集						

装

订

线

注：本图纸未经审图不得用于施工。



4#综合楼屋檐天面修复示意图 1:100

屋檐天面修复总面积约18平方米


- 做法：1、铲除已损坏墙面，漏出底面，清理干净
2、喷涂底涂料一遍
3、喷涂白色面层涂料两遍

设计说明：

- 1、因为原有围墙地基下沉引起围墙开裂倾斜，需将其拆除重建。一共需拆除重建15米。
2、4#综合楼屋檐天面抹灰层脱落，需修复，总面积约18平方米，最终以实际工程量为准。

- 围墙做法：1、190厚烧结页岩多孔砖，砌体强度等级Mu15，砌筑砂浆强度等级为M10
2、15厚M20专用抹灰砂浆找平
3、5mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，内参5%防水剂
4、刮涂耐水腻子2遍，干燥后打磨
5、喷涂底涂料一遍
6、喷涂白色面层涂料两遍

- 屋檐天面修复做法：1、铲除已损坏墙面，漏出底面，清理干净
2、喷涂底涂料一遍
3、喷涂白色面层涂料两遍

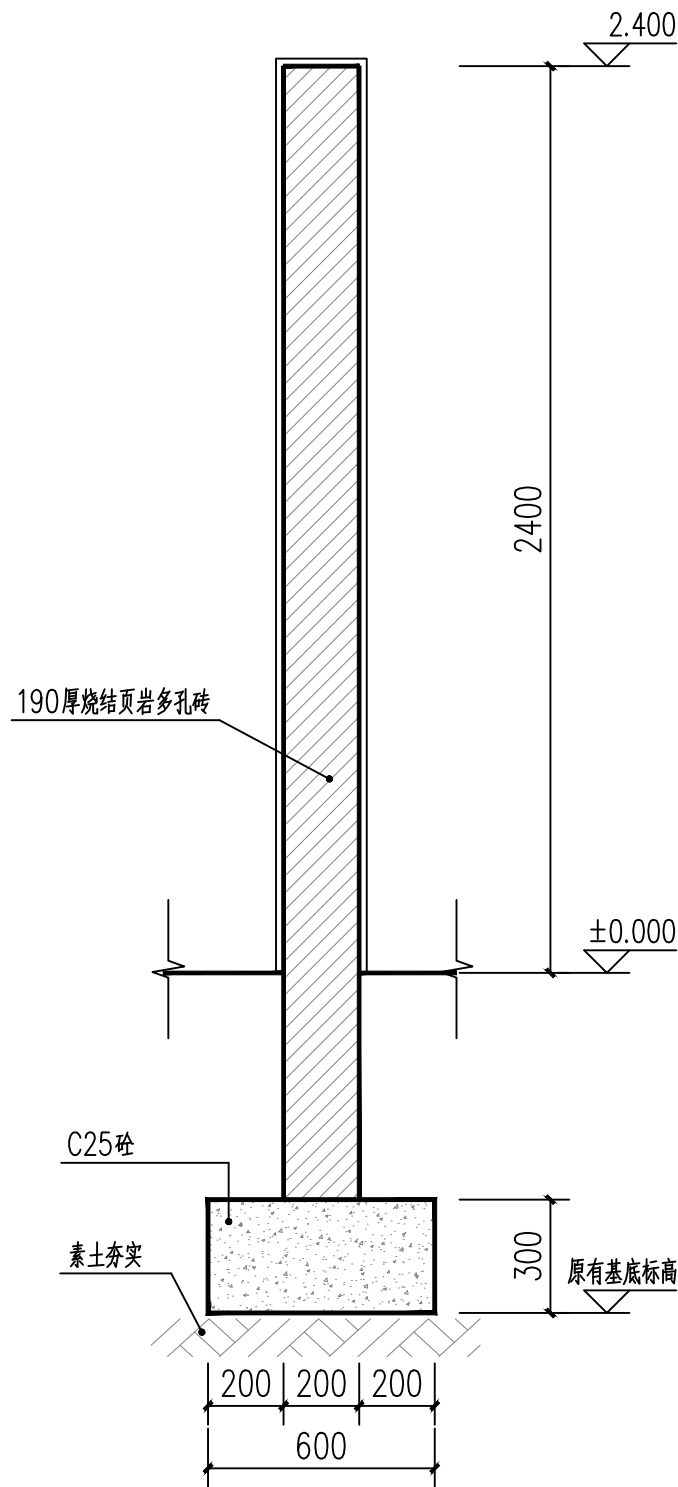

新建围墙断面做法 1:20

因为原有围墙地基下沉引起围墙开裂倾斜，需要拆除重建约15米。



4#综合楼屋檐天面照片



围墙需拆除重建区域照片

设计单位：

桂林理工大学勘察设计研究院

建筑工程乙级 编号:A245003875
岩土工程勘察甲级 编号:B245003875

地址：桂林市建干路12号桂林理工大学屏风校区
电话：0773-5896846 传真：0773-5896846

附 注：

专业会签

专 业	签 名	日 期
建 筑		
结 构		
给 排 水		
电 气		
暖 通		

出图章：

注册执业章：

项目负责人	李豫华	李红霞
	李红霞	李红霞
专业负责人	金奇志	金奇志
审定人	金奇志	金奇志
审核人	李豫华	李豫华
校对	李红霞	李红霞
设计人	唐华威	唐华威

建设单位：

桂林市象山区教育局

项目名称：
象山区中小学2025年暑期维修项目
一回民小学

图名：
4#综合楼屋檐天面修复示意图
新建围墙断面做法

设计阶段	施工图	出图日期	2025.7
专 业	建筑	比 例	1:100
设计编号	25(s)-21-1	第 01 张	共 01 张
版 次	第 一 版		

注：本图纸未经审图不得用于施工。